




Durchmesser. Es erhält vier Deckelschrauben und eben so viele Fuschrauben, mit denen es auf die fr sich befestigte Sohlplatte niedergeschraubt wird. Den Fuschrauben gibt man passend die in Figur 297, §. 105 angegebene Form \*), damit man sie bei festliegender Sohlplatte wegnehmen und wieder einbringen kann, whrend der Lagerfu im Zustande der Festschraubung dennoch die Schraubenschfte an Drehungen hindert. Lagerkrper und -Deckel sind hier mehr ausgehhlt als bei der obigen Konstruktion. Bei den Lagern der Kurbelwellen und anderen, rttelnden Bewegungen ausgesetzten Lagern ist es gut, den Deckelschrauben Gegenmuttern oder eine anderweite Sicherung (vergl. §. 85) zu geben, damit dieselben nicht losgerttelt werden knnen.

## §. 108.

**Stehlager mit stellbarer Unterschale.**

Whrend man sich in der Regel bei Stehlagern damit begngt, von Zeit zu Zeit die Unterschale durch Unterlegen, sei es der Pfanne, sei es des ganzen Lagers, zu heben, um die Abnutzung

Fig. 306.

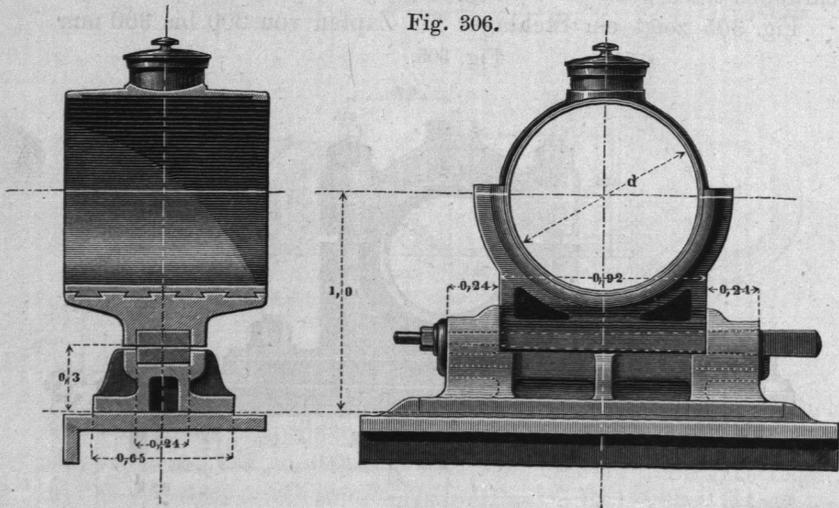

auszugleichen, erweist es sich in manchen Fllen als nothwendig, eine ausgebildete Konstruktion zu dieser Hebung anzuwenden. Ein Beispiel wird ntzlich sein. Das in vorstehender Figur dargestellte Lager ist einem Schraubenschiff entnommen.

\*) Nach Prof. Mller's Angabe.